
使 用 說 明 書 數 位 式 多 功 能 汽 車 錶 機 種:8088A

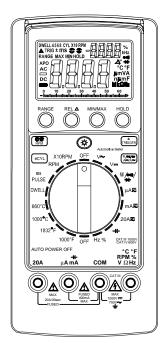

安全規定

為確保使用者操作此鉤錶時之安全,請務必確實遵守下 列之安全規定。

使用前,務必先檢查鉤錶、測試棒、附件是否有損壞或不正常情況(例如: 測試棒或鉤錶外殼有裂痕、顯示器無顯示等)。如發現有不正常情況,千萬不可嘗試作任何測試。切勿將鉤錶曝晒於太陽底下,或放置於極高溫、高濕環境中。

作電壓測試時,不可讓身體接地,也不可碰觸任何有金屬外露之管子、電源插座、裝置物等; 使用乾布、橡膠鞋、橡膠地毯,或有安全認證之絕緣材質,使身體絕緣,避免接地之危險。

測量 60 Vdc 或 30 Vac 以上之電壓,務必非常小心,避免 遭受電擊。請參照規格,不可量測超出各功能之最大容 許輸入值。測量時,不可直接碰觸裸露電線、接點、或 通電之電路。被測電壓如超出鉤錶所承受限制時,可能 造成鉤錶損壞,或使用者遭電擊。注意鉤錶上標示之電 壓限制。

需要校正或修理此儀器時,必需找受過訓練之合格技術人 員。

CE: 符合 IEC/EN61010-1, CATIII 1000V, CAT IV 600V 安全絕緣、二級污染、EMC 符合 EN61326.

全符號說明:

╧ 接地

▲ 危險電壓

一般規格

顯 示 方 式: 35/6 位液晶顯示器(LCD)表示,最大讀值 6600,條碼指示 66 條。

極性指示:自動顯示,正值不顯示,負值顯示"-"符號。 過載指示:LCD以OL表示。

低電池指示:電池電壓不足時,顯示" (本)"符號。

自動開機: 功能檔位旋鈕開開未被轉動達 30 分鐘左右,電錶將自動開機,再從 0 F F 檔重新開機,按住 Range 鈕從 0 FF 檔開機可以取消自動關機功能,LCD上沒有 "APO"符號就表示已取消。

取 樣 率:2次/秒。

操 作 環 境: 溫度 0~50℃ , 相對溼度<70%。

儲 存 環 境: 溫度 -20~60℃ , 相對溼度<80%。

(電池須自錶內取出)

溫 度 係 數: 0.1x(規格準確度)/°C (0° ~18°C. 28°C~50°C)。

高度限制:6561.7英呎(2000公尺)。

電 源:標準 9 V 電池一只,類型: NEDA1604, IEC6F22。

電池壽命:約100小時(碳鋅電池)。

件: 測試棒一組,9 V 電池一只,溫度轉接頭 一組,(K 型熱電偶感溫線一條), RPM 感

應夾一組,說明書。

尺 寸: 198mm 高 x90mm 寬 x44mm 厚。

量:約400公克,含電池。

準確度為±(%讀值+最小有效位數)於溫度23°C±5°C,相對濕度<70%環境中。

電器規格

直流電壓

檔 位:660mV,6.6V,66V,660V,1000V

解 析 度: 0.1mV

準 確 度: ±(0.5%讀值+2位)

輸入阻抗: 660mV 檔:100M 6.6V 檔:10M

66V~1000V 檔:9.1M

過載保護: 1000VDC或750VAC rms 有效值

交流電壓 (50Hz~500Hz)

當 位:660mV,6.6V,66V,660V,750V

解 析 度: 0.1mV

準 確 度: 660mV檔±(2.0%讀值+5位)[50Hz~100Hz]

6.6V~750V檔±(2.0%讀值+5位)[50Hz~500Hz]

輸入阻抗: 660mV:100M ,6.6V:10M ,66V~750V:9.1M

頻率檔位: 50Hz~1KHz(顯示在上LCD) 準確度: ±(0.1%讀值+5位)

最小輸入範圍: 大於500位

過載保護: 1000VDC或750VAC rms 有效值

電流測量

位:660μA,6600μA,66mA,400mA,20A

解 析 度: 0.1μA

準確度:

直流電流: 660µA~400mA ± (1.5% 讀值 +4 位) 20A ± (3.0% 讀值 +5 位)

交流電流: 660µA~400mA ± (2.0% 讀值 +8 位)

(50Hz~500Hz)20A ± (3.5% 讀值 +8 位) 頻率檔位:50Hz~1KHz(顯示在上LCD)

準 確 度: ±(0.1%讀值+5位)

最小輸入範圍: 大於500位

輸入保護: 660µA~400mA 檔陶瓷防爆保險絲 0.5A/1000V 20A 檔陶瓷防爆保險絲 20A/600V

電阻測量

檔 位:660 ,6.6k ,66k ,660k ,6.6M ,66M 解析度:0.1

準 確 度: 660 ~ 660k 檔 ± (1.0%讀值+8位)

6.6M 檔 ± (2.0% 讀值 +5 位) 66M 檔 ± (3.5% 讀值 +5 位)

開路電壓: -1.1Vdc, (-3.2Vdc 在 660 檔)

過載保護: 1000VDC或750VAC rms 有效值

電容測量

當 位: 6.6nF,66nF,660nF,6.6μF,666μF, 660μF,6.6mF

解 析 度:1pF

準確度: 6.6nF檔,660nF ± (3.0% 讀值+30位) 66nF~660uF檔 ± (3.0% 讀值+10位)

6.6mF 檔 ± (5.0% 讀值 +10 位)

過載保護: 1000VDC或750VAC rms 有效值

汽車轉速測量 (RPM)

當 位:600~6600(RPM),6600~12000(X10RPM)

解 析 度: 1RPM 準 確 度: ±(2.0% 讀值+4位)

準 確 度: ±(2.0% 讀值+4位) 轉速最低測量值:>600RPM

過載保護: 1000VDC或750VAC rms 有效值

週期測量 (%DUTY)

當 位:5 0%~95 0%

解 析 度: 0.1%

準 確 度: ±(2.0% 讀值+10位) 波寬限制:>100us與 <100ms

過載保護: 1000VDC或750VAC rms 有效值

適載保護: 1000VDC 以 750VAC TMS 有效值

汽車白金閉角測量 (DWELL ANGLE)

當 位:0~90°(4CYL/4汽缸),0~72°(5CYL/5汽缸), 0~60°(6CYL/6汽缸),0~45°(8CYL/8汽缸)

解 析 度:0.1°

準 確 度: ±(2.0% 讀值+5位)

過載保護: 1000VDC或750VAC rms 有效值

噴射時間測量 (ms-PULSE WIDTH)

檔 位:0.1ms~10.0ms

解 析 度:0.1ms

準 確 度: ±(2.0% 讀值+0.2ms)

過載保護: 1000VDC或750VAC rms 有效值

導通測量

檔 位:660 聲音指示:<30 反應時間:約100ms

過載保護: 1000VDC或750VAC rms 有效值

二極體測量

測試電流:約0.8mA

準 確 度: ±(1.5% 讀值+5位)

聲音指示: 0.03V 開路電壓: 3.2Vdc

過載保護: 1000VDC或750VAC rms 有效值

頻率(Hz)測量

當 位:660Hz,6.6kHz,66kHz,200kHz

解 析 度:0.1Hz

準 確 度: ±(0.1% 讀值+5位)

靈 敏 度:>3.5Vrms (10Hz~200kHz)

週期限制:>30%與 <70%

波寬限制: >5μs

過載保護: 1000VDC或750VAC rms 有效值

温度測量

檔 位:-20°C~1000°C.-4°F~1832°F

解 析 度: 0.1°C, 0.1°F

準 確 度: -20°C~10°C ± (2% 讀值+4°C)

10°C~200°C ± (1% 讀值 +3°C) 200°C~1000°C ± (3% 讀值 +2°C) -4°F~50°F ± (2% 讀值 +8°F)

50°F~400°F ± (1% 讀值+6°F)

50°F~400°F±(1% 讀1負+6°F) 400°F~1832°F±(3% 讀值+4°F)

熱電偶型: K 型

過載保護: 1000VDC或750VAC rms 有效值

操作說明

功能選擇鈕 (Ω/●•••)/→+, A == / A ~-)

- 1. 在 ᠒/➡ 功能檔,使用此鈕選擇適當功能檔。

相對讀值按鈕 (Δ)

- 當在測量中按下(Δ)鈕LCD出現"Δ"符號,將依當時 讀值為新的零點基準,並依此零點基準測量其它讀值 再作相對讀值比對。
- 再按下(△)鈕一次,則離開此功能模式。

LCD 背光鈕 (*)

- 1.按下(*)背光鈕LCD背光燈會亮,再按一下會關掉。
- 2. 打開 L C D 背光燈大約一分鐘會自動關掉。

最大最小測量記錄鈕 (MAX/MIN)

- 1. 按下(MAX/MIN)鈕LCD出現"MAX"符號為顯示最大測量記錄值,再按一下LCD出現"MIN"符號為顯示最小測量記錄值。
- 2. 測量完成按住此鈕 2 秒以上,則離開此功能模式。
- ±觸發鈕 (±TRIGGER)

在ms PULSE 噴射時間測量與%週期測量功能檔, 按一下選擇觸發準位,改變正與負觸發。

汽缸數鈕 (#CYL)

在DWELL 功能檔作選擇 4 、 5 、 6 、 8 汽缸數。

RPM 功能選擇鈕 (RPM◆◆)

在RPM、X10RPM功能檔,使用此鈕選擇◆為二行程引擎,選擇◆為四行程引擎測量。

手動選檔按鈕 (RANGE)

1. 按下 RANGE 按鈕可選擇進入手動換檔模式。此時該檔 位即被選定。

- 2. 再按下RANGE按鈕,選擇進入下一檔,繼續按下按 鈕則依檔位順序(由低檔至高檔)循環下去。
- 3. 持續按 RANGE 按鈕 2 秒,則可離開手動選檔功能,回到自動選檔模式。

數據鎖定按鈕 (HOLD)

按下"HOLD"按鈕,"HOLD"符號出現,LCD鎖定最後顯示值。再按一下"HOLD"鈕,則離開鎖定功能,正面HOLD鈕為旋鈕功能檔適用,側面HOLD鈕為交流電流功能適用。

電壓,電阻,電容,二極体,導通,頻率 (Hz),週期(%DUTY)測量

- 1. 功能檔位旋鈕開關轉至適當之檔位處。
- 2. 紅色測試棒插頭插入 " V Ω " 極插座孔內, 黑色測試 棒插頭插插入 " C O M " 極插座孔內。
- 3. 紅色測試棒(正電壓)接到二極體極性正端,黑色測 試棒(負電壓)接到二極體極性負端,二極體之順向 電壓降約0.6V(矽質二極體)。
- 4. 如二極體反向,或是開路,LCD讀值為OL表示。
- 5. 當被測電容器接上時,如LCD出現 "dis.C"符號表示被測電容器內有電壓存在沒有放電,必需先放電後再進行測試。
- 6.在6.6nF 檔靜態有不歸零寄生電容值,可以使用 相對讀值(Δ)鈕歸零後,再作測量。

電流測量


- 1.功能檔位旋鈕開關轉至 "uA, mA, 20A" 檔位處。
- 2. 使用(A = /A ~)選擇鈕,選用DC直流或AC交流電流。
- 3. 紅色測試棒插頭插入 "µA, mA, 20A" 極插座孔內, 黑色測試棒插頭插入 "COM"極插座孔內。

噴射時間測量 (ms-PULSE WIDTH)

- 1. 功能檔位旋鈕開關轉至 "ms PULSE "檔位處。
- 2. 紅色測試棒插頭插入 " V Ω " 極插座孔內, 黑色測試 棒插頭插插入 " C O M " 極插座孔內。
- 3.將紅色測試棒接觸燃料注射器(噴油嘴),黑色測試棒接地。
- 4. LCD 顯示即為 ms 值。

汽車轉速測量 (RPM)

- 1. 功能檔位旋鈕開關轉至 "RPM "檔位處。
- 2.使用RPM◆ 選擇鈕,選◆ 為二行程引擎,選◆ 為四 行程引擎測量。
- 3. 將 R P M 感應夾紅棒插入 " V Ω " 極插座 , 黑棒插入 " C O M " 極插座。
- 4.將RPM感應夾頭,夾在被測線上如下圖,LCD顯示值即為轉速值。

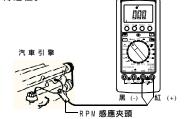

汽車白金閉角測量 (DWELL ANGLE)

- 1. 功能檔位旋鈕開關轉至 "DWELL "適當之檔位處。
- 2. 紅色測試棒插頭插入 "VΩ "極插座孔內,黑色測試棒插頭插入 "COM "極插座孔內。
- 3. 將測試棒碰觸斷電器白金接點如下圖, LCD 顯示值即為白金閉角值。

900

0.0.0.0

汽車斷電器

白金接點

溫 度 測 量

- 1. 請把所有測試棒從 V Ω 及 C O M 極插座取下。
- 2.功能檔位旋鈕開關轉至°C或°F適當之檔位處。
- 3. 將溫度轉接頭紅棒對 "VΩ", 黑棒對 "COM"極插座插入。
- 4.將K型熱電偶感溫線+/-端對準插入溫度轉接頭,把 感溫線最前端裸線處接觸被測物上,LCD讀值即為溫 度值。

維護事項

維護事項包含定期清潔及更換電池。可用清潔乾布擦拭 錶殼,去除油脂、污垢。不可使用液體溶劑或清潔劑擦 拭。需維修或服務,請找合格技術人員。

保險絲更換

- 1. 電流測量無讀值時,可能保險絲已燒斷。
- 2. 將下蓋三只螺絲鬆離,打開下蓋在印刷電路板F1 為0.5A/1000V尺寸6.35mmX32mm;F2為20A/600V 尺寸10mmX38mm,更換相同規格尺寸保險絲,並裝回下蓋。

電池更換

警 告

為避免遭受電擊,更換電池前,務必將兩測試棒拔離 電錶,切斷輸入訊號,並更換同類型之電池。

- 1. 顯示器上如有" (一) "符號出現時,表示電池電力不足,請更換9V電池,以確保測試之準確性。
- 2. 將電錶電池蓋之二只螺絲鬆離,打開電池蓋,換上新9V電池,類型:NEDA1604(或同等級),裝回電池養
- 3. 電錶長時間不使用時,請將9V 電池取出電錶,避免 電池漏液為害!避免存放於高溫、高溼之處。

7000-1981